


ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

AIR SPRAY GUN

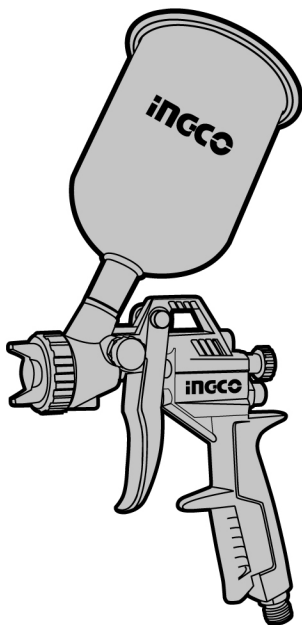


ASG4041



SCAN FOR VIDEO

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Fontos biztonsági utasítások

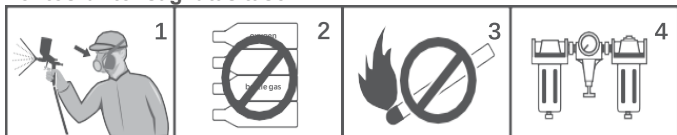

1. Bizonyos anyagok permetezése során keletkező mérgező gőzök ugyanis mérgezést és súlyos egészségkárosodást okozhatnak. Mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt és légzőkészüléket, hogy megakadályozza a mérgező gőzök, az oldószer és a mutató festék szemmel vagy bőrrel való érintkezését. (lásd az 1. ábrát).
2. Soha ne használjon oxigént, éghető vagy bármilyen más palackos gázt áramforrásként, különben robbanást és súlyos személyi sérülést okozhat. (lásd a 2. ábrát).
3. A folyadék és az oldószer lehet erősen gyúlékony vagy éghető. Kérjük, hogy a szerszámot csak jól szellőztetett helyen használja, és kerülje a gyújtóforrásokat, mint például a dohányzás, nyitott flamell és a bomlásveszély. (lásd a 3. ábrát).
4. A szerszámot a szerszám karbantartása előtt és a működésképtelenség idején húzza le a levegőellátó tömlőről, a szerszám leállítása és a nem szándékos működés megakadályozása érdekében a pisztoly és a levegőellátás közelében lévő golyócsapot javasoljuk.
5. Tiszta, száraz és szabályozott sűrített levegőt használjon, amelynek névleges nyomása 3,0-4,0 bar, és soha ne lépje túl a 8,3 bar (120psi) megengedett maximális üzemi nyomást(lásd a 4. ábrát).
6. Soha ne használjon homogenizált szénhidrogén oldószert, amely kémiai reakcióba léphet az alumínium és cink alkatrészekkel, és kémiailag kompatibilis az alumíniummal és a cink pattokkal.
7. Soha ne fogjon fegyvert magára és másokra.
8. A szerszám működtetése előtt győződjön meg arról, hogy az összes csavar és kupak biztonságosan meg van-e húzva, ha szívárgás van;
9. Festés előtt ellenőrizze a kioldó és a fúvóka szabad mozgását, hogy a szerszám jól működjön.



10. Soha ne módosítsa ezt az eszközt más alkalmazásokhoz. Csak a gyártók által ajánlott alkatrészeket, fúvókákat és tartozékokat használjon.

MŰSZAKI ADATOK

Műszaki specifikációk

Modellszám.	ASG4041
Mintázat szélessége:	180-250mm
Üzemi nyomás:	3-4bar
Légkondíciók:	4.2-7.1cfm(119-200l/min)
Standard fúvóka:	1.5mm
Festékkapacitás:	400 köbcentiméter
Légbeömlő:	1/4"

MŰVELETI KÉP

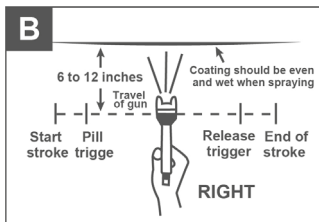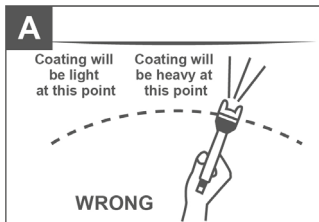

MŰKÖDÉS

Használati utasítás

Előkészítés

- 1.A termék kicsomagolása után gondosan vizsgálja meg, hogy nem keletkeztek-e sérülések a szállítás során. Győződjön meg róla, hogy a készülék üzembe helyezése előtt meghúzza a rögzítőelemeket, csavarokat stb.
- 2.Alaposan keverje össze és hígítsa a festéket a festékgyártó utasításainak megfelelően. A legtöbb anyag megfelelően hígítva könnyen permetezhető.
- 3.Az anyagot szűrje át filteren, sajtos ruhán vagy festékszűrőn keresztül.
- 4.Töltse meg a tartályt körülbelül %-ban, és indítsa el a légkompresszort.

FIGYELEM

Ne lépje túl a szórópisztoly vagy a kompresszorrendszer más alkatrészeinek maximális nyomását.

- 5.Miután csatlakoztatta a pisztolyt a levegőellátáshoz, győződjön meg arról, hogy a folyadékkupak, a tartály és a légtömítő szorosan csatlakozik a szórópisztolyhoz.
- 6.Állítson fel egy kartondarabot vagy más hulladékhulladékanyagot, amelyet célpontként használhat, és állítsa be a legjobb szórásképet.

FIGYELEM

Soha ne célozzon vagy permetezzen magára vagy más személyre, ami súlyos sérülést okozhat.

- 7.Tesztelje az anyag állapotát néhány mozdulattal egykarton céltáblán. Ha az anyag még mindíg túl sűrűnek tűnik, adjon hozzá egy kis hígítót.

Óvatosan a dologgal!

Ne lépje túl a festékgyártó hígítási ajánlásait.

Művelet

1. Kezdje meg a permetezést. A pisztolyt mindig derékszögben tartsa a munkához képest.
2. Tartsa a fúvókát körülbelül 6-12 hüvelyk távolságra a munkafelülettől. Fogja meg a pisztolyt a permetezési területre merőlegesen tartva, majd többször párhuzamosan mozgassa, a pisztoly mozgásának megállítása a löket közepén festékfelhalmozódást okoz, és futást eredményez. Festés közben ne legyezze a pisztolyt egyik oldalról a másikra. Ez festékfelhalmozódást okoz a löket közepén, és elégtelen bevonatot a löket mindkét végén.
3. Indítsa el a fegyvert megfelelően. Indítsa el a pisztoly mozgását a löket elején, mielőtt a ravaszt megnyomná, és engedje el a ravaszt, mielőtt a löket végén megállítja a pisztoly mozgását. Ez az eljárás minden egyes lökést átfedés vagy egyenetlenségek nélkül keveri össze a következővel.
4. A felhordott festék mennyisége a löket sebességével, a felülettől való távolsággal és a folyadékszabályozó gomb beállításával változtatható.
5. Csak annyira fedje át a mozdulatokat, hogy egyenletes réteget kapjon.
MEGJEGYZÉS: Két vékony festékréteggel jobb eredményt érhet el, és kisebb az esélye a kifutásnak, mint egy vastag réteggel.
6. Használjon egy kartondarabot pajzsként, hogy a munka széleinél felfogja a permetet a többi felület védelme érdekében.

KARBANTARTÁS

A hiányos tisztítás működési hibákat és a ventilátor formájának romlását okozhatja.

1. Távolítsa el a maradék festéket egy másik edénybe öntve.
2. Szedje szét a szórópisztolyt, ügyelve arra, hogy a fúvóka szétszerelése előtt távolítsa el a tűt, hogy elkerülje a fúvókazár burkolatának sérülését.
3. Tisztítsa meg az összes festékjáratot és a fúvókát. Tisztítsa meg a többi alkatrészt oldószerrel átitatott kefével.
4. Szerelje vissza a festékszóró pisztolyt, és fújjon be egy kis mennyiségű oldószert, hogy a festékjáratokban lévő összes maradékot eltávolítsa.
5. Miután a termék eltört, el kell küldeni egy speciális újrahasznosító ügynökségnek, nem szabad kidobni.

FIGYELEM

Soha ne használjon fémet vagy más olyan tárgyakat, amelyek károsíthatják a fúvókán és a kupakon lévő lyukakat. soha ne merítse a szórópisztolyt teljesen oldószerbe. soha ne használjon olyan alkatrészeket vagy részegységeket, amelyek nem a gyártó eredetijei.

Zavarás

1. Ha nem használja a szórópisztolyt, fordítsa a folyadékbeállító gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy kinyíljon, ami csökkenti a rugófeszültséget a tús folyadékcsúcson.
2. A szórópisztolyt jól meg kell tisztítani és enyhén meg kell kenni.

